

日吉津村通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取り組みの方針～

平成26年9月

日吉津村通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年5月に小・中学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「日吉津村通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」を設置しました。

- 日吉津村教育委員会
- 日吉津村建設産業課
- 日吉津村住民課
- 交通安全協会米子地区協会日吉津支部
- 日吉津小学校代表者
- 箕蚊屋中学校代表者
- 日吉津小学校PTA
- 箕蚊屋中学校PTA
- 米子警察署
- 西部総合事務所米子県土整備局


3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

[通学路安全確保のためのPDCAサイクル]

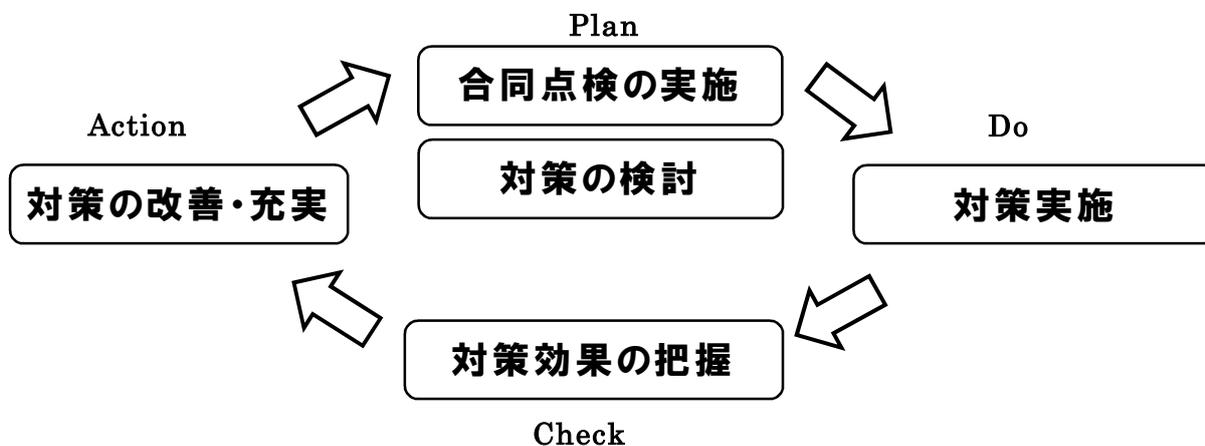

(2) 合同点検の実施等

効率的・効果的に合同点検を行うため、通学路安全推進会議において、重点課題を設定し実施します。

(3) 対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実に努めます。

4. 箇所図、箇所一覧表の公表

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】

別添 1	対策一覧表	(H24 合同点検実施分)	対策実施状況	H26. 8. 31 現在)
別添 2	対策箇所図	(H24 合同点検実施分)	対策実施状況	H26. 8. 31 現在)
別添 3	対策一覧表	(H25 合同点検実施分)	対策実施状況	H26. 8. 31 現在)
別添 4	対策箇所図	(H25 合同点検実施分)	対策実施状況	H26. 8. 31 現在)

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校・箕蚊屋中学校】

(H24 合同点検実施分)

対策実施状況 H26.8.31現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	区画線が消えている。歩道の縁石が壊れている	区画線設置	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津384-5地先 神社道交差点北側	道路幅が狭い、水路に蓋がない	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	交差点の溜まり場がない。	安全表示	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	JR山陰本線踏切 から 国道9号日吉津橋ガード下	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道小路4号線	水路の蓋が破損	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路4号線 から 村道箕海川線	歩道が凸凹になっている	減速マーク	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路1号線 から 村道旧国道線	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	○減速マーク、歩道設置	一部	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	横断歩道、「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津84-1地先 長尾ビル東側	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津65地先 上2公民館東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津484-1地先 村道小路4号線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津441地先 村道箕海川線交差点	横断歩道、予告マーク(上下線)が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	北側からくる自動車が対向車を避けて路肩側に寄ってくるため、信号待ちの児童に接触の危険性がある。	横断歩道の位置変更	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津888-4地先 村道浜田1号支線交差点	横断歩道、予告マーク、「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津872-15地先 日吉津村役場東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1944地先 農道海川中央線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修	○	米子警察署

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校・箕蚊屋中学校】

(H24 合同点検実施分)


対策実施状況 H26.8.31現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津876-1地先 日吉津小学校東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津960-1地先 村道宮川北線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村富吉1075-1地先 村道富吉南線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1356-1地先 国道431号交差点	押しボタン信号機の「お待ちください」表示が点灯しない。 (2箇所)	信号機の補修	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1351-1地先 イオン西館駐車場出入口	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津2097地先 村道2号線交差点	横断歩道の幅が歩道より狭い	横断歩道等の補修	○	米子警察署
村道5号線	西伯郡日吉津村日吉津2555地先 県道日吉津伯耆大山停車場線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線 村道役場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道温泉線	自転車歩行車道の起終点が不明な箇所がある。	自転車歩行車道の標識整備	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1343-3地先 村道2号線交差点より南24m区間	隅切りがなく左折車が車道縁石に乗り上げる。	防護柵の設置	○	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-3地先 村道4号線交差点より南17m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置 2～5号線間で、縁石の低い箇所嵩 上げ	○	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-1地先 村道5号線交差点より南15m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置	○	日吉津村

鳥取県 日吉津村 日吉津小学校・箕蚊屋中学校通学路対策箇所図

別添2

H24 合同点検実施分
対策実施状況 H26.8.30 現在

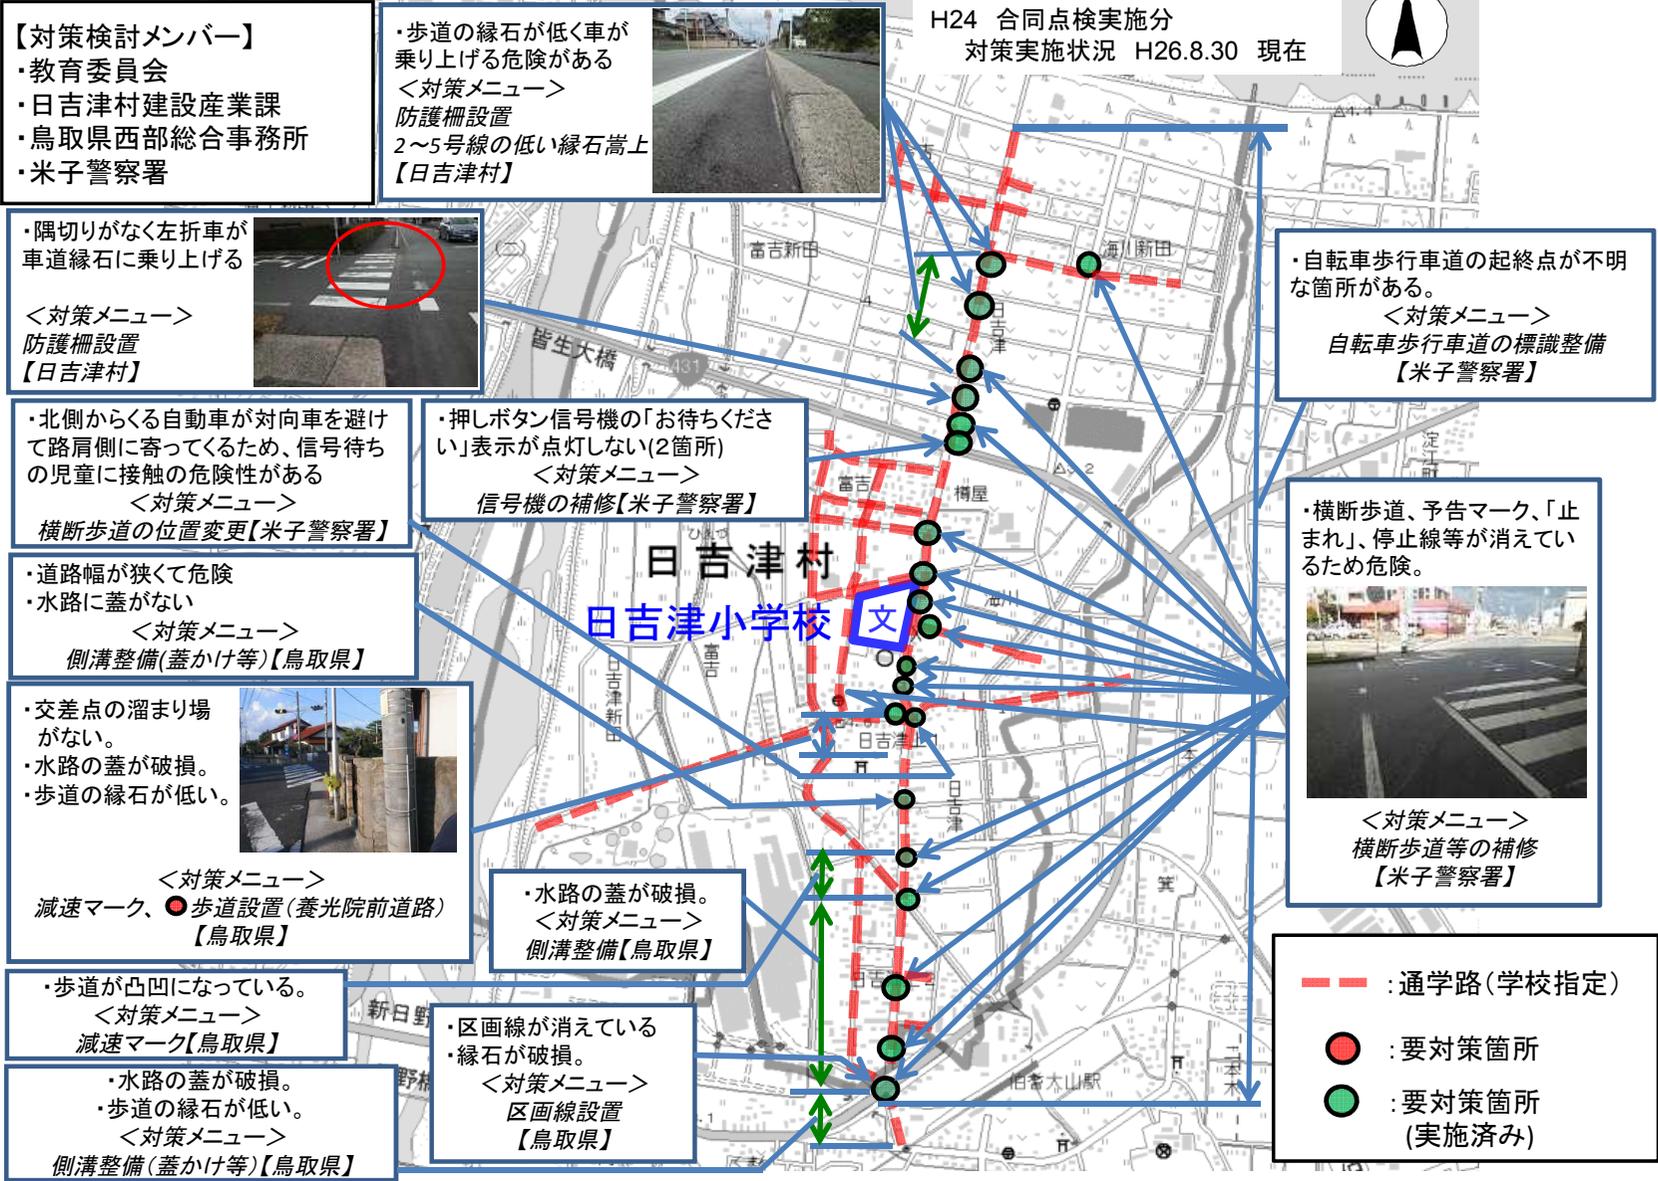

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会
 ・日吉津村建設産業課
 ・鳥取県西部総合事務所
 ・米子警察署

・歩道の縁石が低く車が
 乗り上げる危険がある
 <対策メニュー>
 防護柵設置
 2~5号線の低い縁石嵩上
 【日吉津村】



・隅切りがなく左折車が
 車道縁石に乗り上げる
 <対策メニュー>
 防護柵設置
 【日吉津村】



・北側からくる自動車が対向車を避けて
 路肩側に寄ってくるため、信号待ち
 の児童に接触の危険性がある
 <対策メニュー>
 横断歩道の位置変更【米子警察署】

・押しボタン信号機の「お待ちくださ
 い」表示が点灯しない(2箇所)
 <対策メニュー>
 信号機の補修【米子警察署】

・自転車歩行車道の起終点が不明
 な箇所がある。
 <対策メニュー>
 自転車歩行車道の標識整備
 【米子警察署】

・道路幅が狭くて危険
 ・水路に蓋がない
 <対策メニュー>
 側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

・交差点の溜まり場
 がない。
 ・水路の蓋が破損。
 ・歩道の縁石が低い。
 <対策メニュー>
 減速マーク、●歩道設置(養光院前道路)
 【鳥取県】



・水路の蓋が破損。
 <対策メニュー>
 側溝整備【鳥取県】

・横断歩道、予告マーク、「止
 まれ」、停止線等が消えている
 ため危険。
 <対策メニュー>
 横断歩道等の補修
 【米子警察署】

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

● : 要対策箇所(実施済み)

・歩道が凸凹になっている。
 <対策メニュー>
 減速マーク【鳥取県】

・区画線が消えている
 ・縁石が破損。
 <対策メニュー>
 区画線設置
 【鳥取県】

・水路の蓋が破損。
 ・歩道の縁石が低い。
 <対策メニュー>
 側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添3

【日吉津小学校・箕蚊屋中学校】

(H25 合同点検実施分)

対策実施状況 H26.8.31現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道温泉線 から 村道5号線	速度超過車多い。交通量多い。	路面に減速表示		鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津2561地先 村道今吉中線交差点	横断歩道設置要望。	横断歩道設置 (交差点東側、南北方向)	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1343-3地先 村道2号線交差点	交通量多い。 東側民家生垣で、児童から車が見えにくい。 下校時間と、周辺店舗の出入車交通量の多い 時間帯と重なり危険。	東側「止まれ標識」改良 (車線中央に突出した形状の柱に変更)	○	米子警察署
			歩行者用カーブミラー設置 民家生垣刈込依頼(所有者刈込済み)	○	村交通安全協会
			児童への安全指導(特に下校時) (歩行者用カーブミラー、生垣の対応について)	○	日吉津小学校
村道旧国道線	西伯郡日吉津村日吉津362地先 村道宮川線交差点	車が停車しないで飛び出してくる。	停止線補修	○	米子警察署
村道旧国道線	西伯郡日吉津村富吉675-1地先 村道環状線交差点	横断歩道があるが、停車しない。	横断歩道補修	○	米子警察署

鳥取県 日吉津村 日吉津小学校・箕蚊屋中学校通学路対策箇所図

別添4

